

ハゼ折板AL金具 据付工事説明書

販売店・工事店様用


もくじ

1. 架台・・・・・・・・・・・・・・・・・・p1
2. ハゼ折板AL金具・・・・・・・・・・p2

◆ 仕様 ◆

太陽電池モジュール 横置

ベタ置き

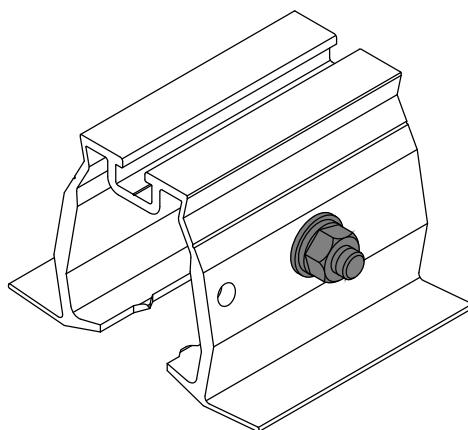

設置工事をされる方へお願い


- 据付工事を始める前に据付工事説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。
- 据付け強度を確保する為、据付工事説明書の据付方法を守ってください。
- 据付工事は、販売店・工事店様が実施してください。
 - 据付工事は高所（2m以上）作業であり、転落の恐れがありますので、ヘルメット、墜落制止用器具を着用し、「労働安全衛生規則」に従って施工してください。
- 取付けるための部材は必ず付属の部品を使用してください。
- 本据付工事説明書は支持部材のみの据付工事説明書になります。
- 建築強度については考慮されていませんので、販売店様、施工店様にてご確認ください。

1. 架台

1) 支持部材

①ハゼ折板AL金具


品名	数量
①ハゼ折板AL金具	1

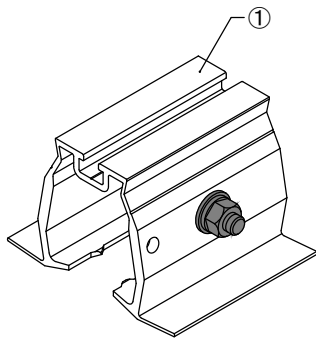

2. ハゼ折板AL金具

1) ハゼ折板AL金具の取り付け位置の墨出し


- ① Y1ライン：軒側1段目のハゼ折板AL金具の端
 - ② Yライン：Y1ラインより B (太陽電池モジュールの短辺寸法)+隙間寸法^{※1}
- 上記の順に墨出しを行います。

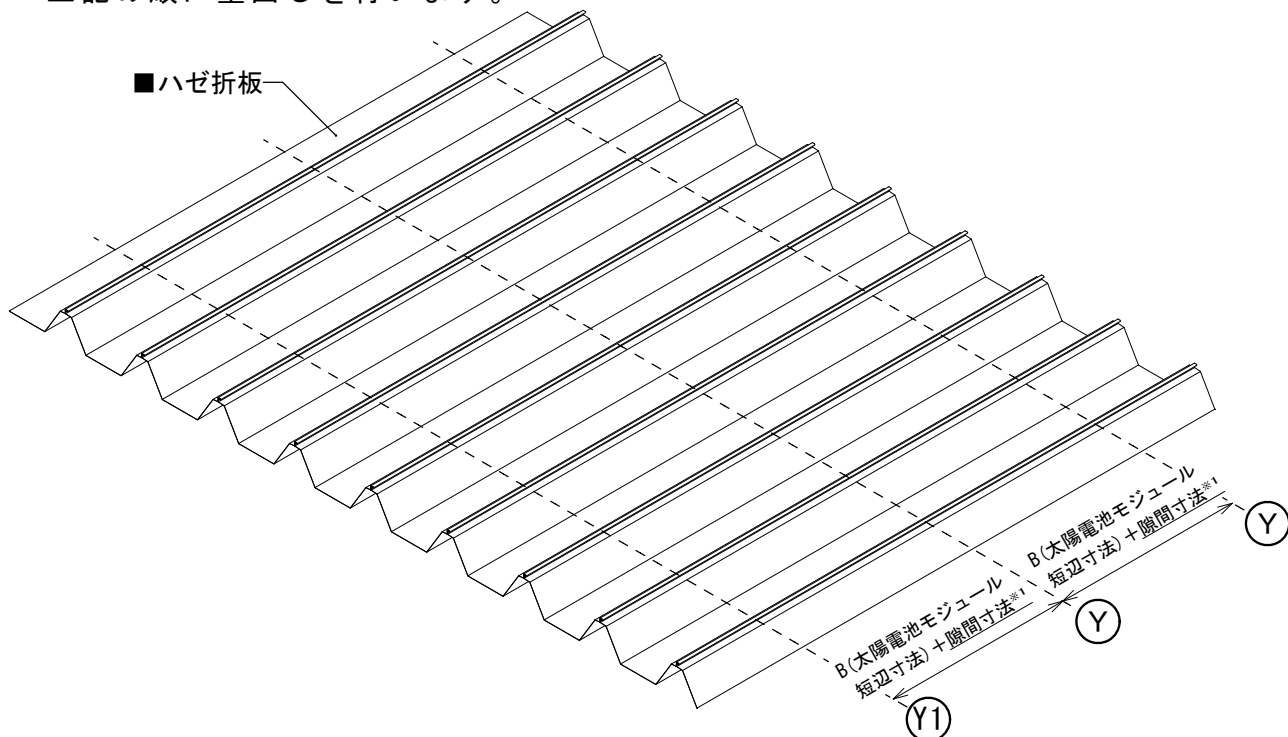


※1. 隙間寸法は工法によって異なります。
詳しくは別冊の『設計条件編』をご参照ください。

2) ハゼ折板AL金具の取り付け

- ① 太陽電池モジュールの設置位置と太陽電池モジュールの固定範囲を確認し、ハゼ折板AL金具の取付位置を決めます。

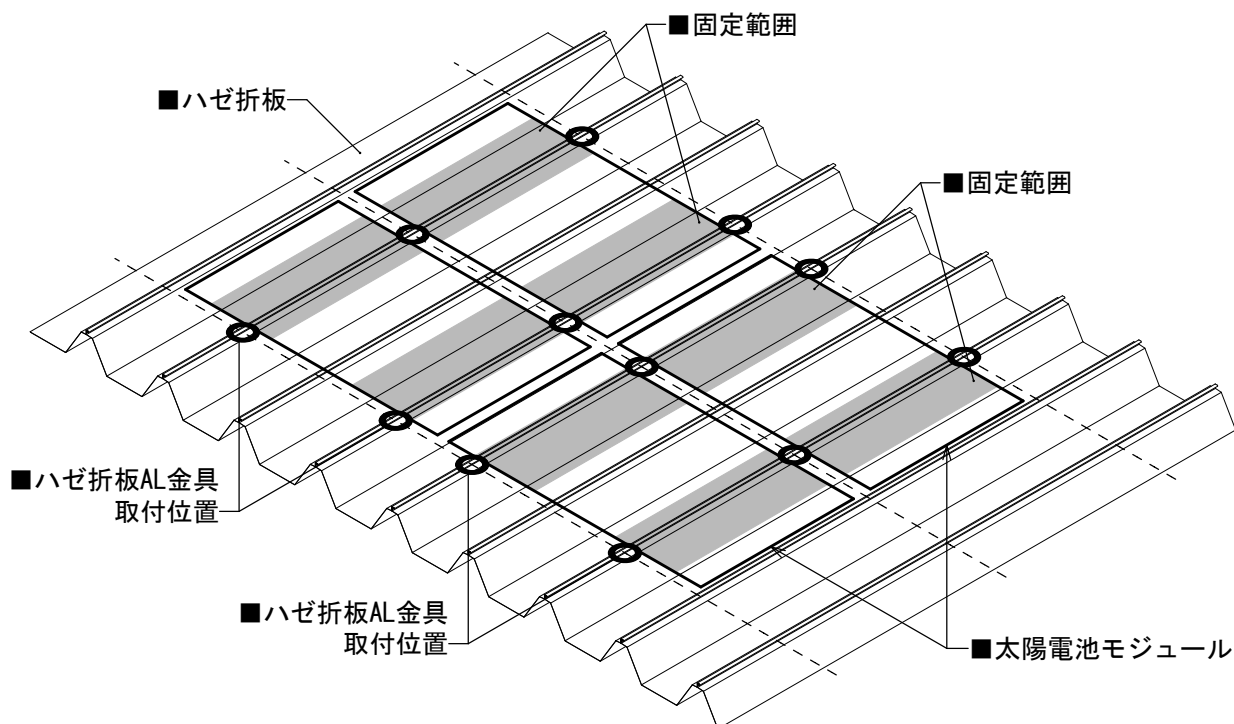


②墨出し線にハゼ折板AL金具の端を合わせます。

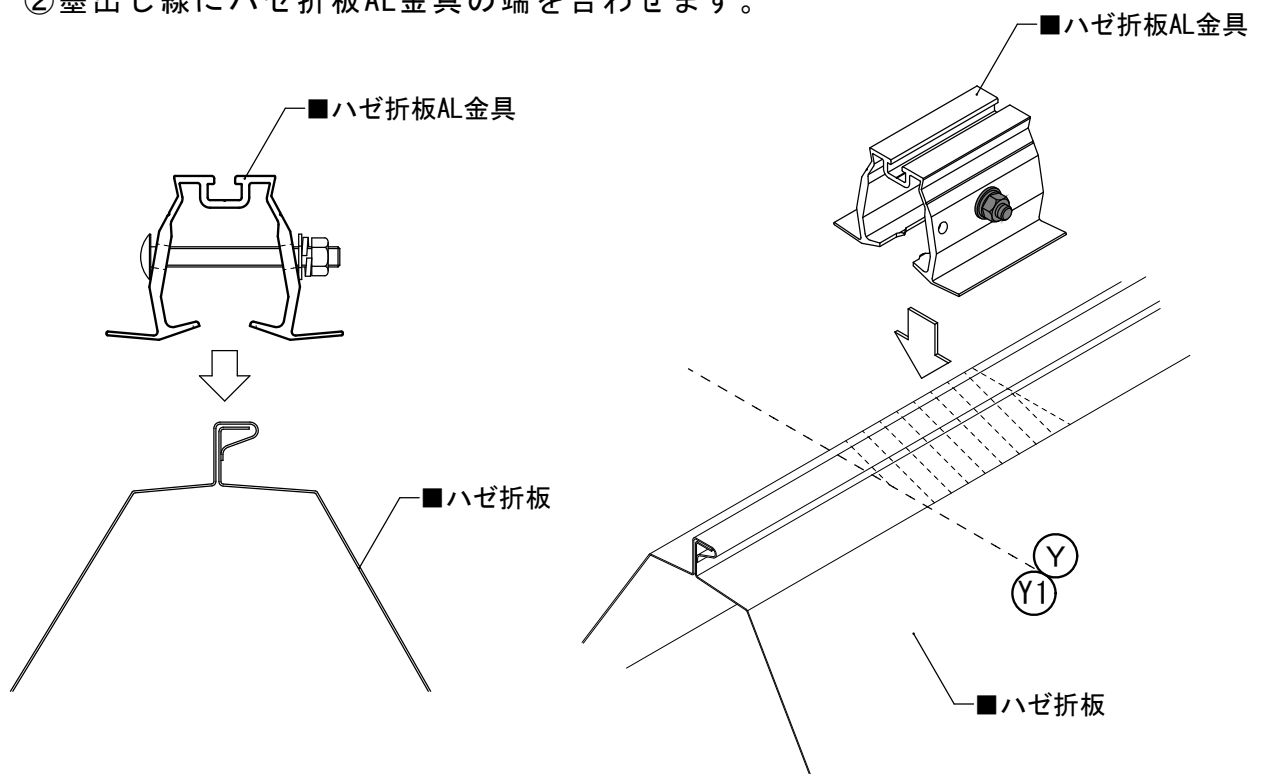


- ③ハゼ折板AL金具の側面のM8ナットを本締めします。
トルクレンチで規定トルク値まで締め付けてください。

！ 注 意


仕様によって締め付けトルクが異なります。

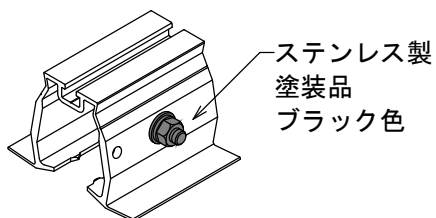

トルク値：9N・m±0.5

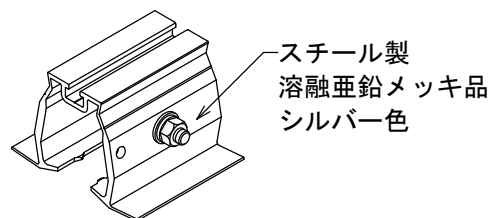

トルク値：25N・m±0.5

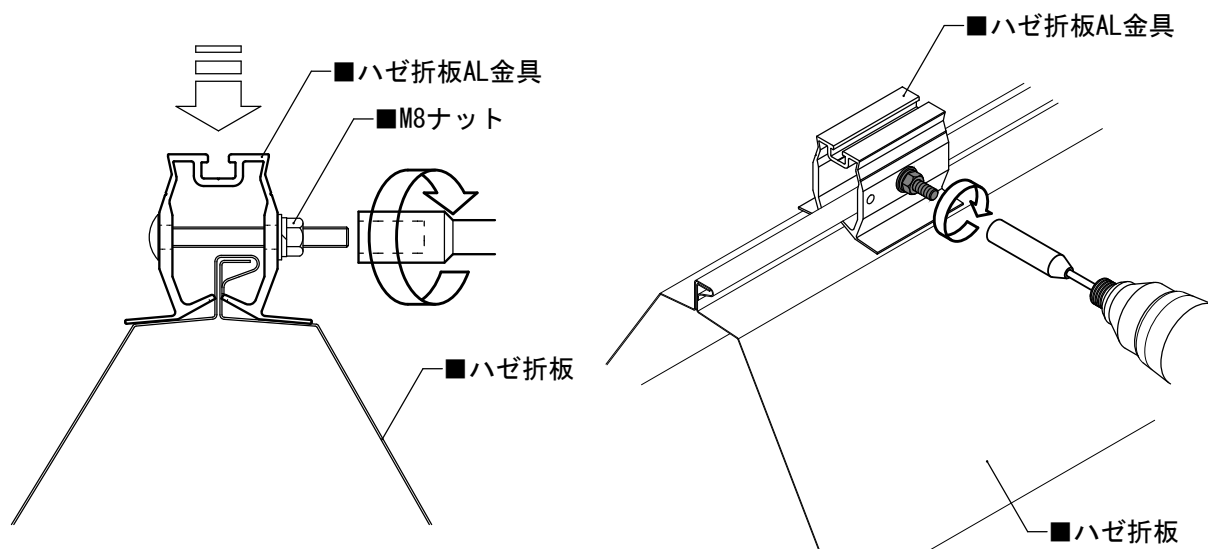

この時、ハゼ折板AL金具を上からしっかり押さえながら締め付けてください。

- ④ハゼ折板AL金具に“緩み”がないことを確認してください。
“緩み”がある場合は、増し締めして調節してください。

！ 注 意

締め込み過ぎると金具が破損する恐れがあります。
また、本締めした金具は緩めて位置調整や、取り外して再利用はできません。
強度低下の恐れがありますので新品をご使用ください。

⇒以降、太陽電池モジュールの施工については『太陽電池モジュール据付工事説明書』又は『流通調達架台据付工事説明書』又は『傾斜屋根置据付工事説明書』をご参照ください。